

製品紹介

MG3681A 用

MX368037A

RCR STD-39 $\pi/4$ DQPSK 信号発生ソフトウェア

MX368037B

ARIB STD-T61 $\pi/4$ DQPSK 信号発生ソフトウェア

MX368037C

ARIB STD-T79 $\pi/4$ DQPSK 信号発生ソフトウェア

MX368037D

ARIB STD-T86 16QAM 信号発生ソフトウェア

アップデートニュース

アンリツ株式会社

Copyright©2005、アンリツ株式会社
許可なしに転載、複製することを禁じます。

MX368037A RCR STD-39 $\pi/4$ DQPSK 信号発生ソフトウェア (MG3681A 用)
 MX368037B ARIB STD-T61 $\pi/4$ DQPSK 信号発生ソフトウェア (MG3681A 用)
 MX368037C ARIB STD-T79 $\pi/4$ DQPSK 信号発生ソフトウェア (MG3681A 用)
 MX368037D ARIB STD-T86 16QAM 信号発生ソフトウェア (MG3681A 用)
 アップデートニュース

MX368037A/B/C/D ソフトウェアは、機能アップのために、アップデートされます。

本書は、既に MG3681A+MU368030A+MX368037A/B/C をお持ちのお客様に、MX368037A/B/C ソフトウェアの下記コンテンツを紹介します。

- バージョンアップ ヒストリー
- Version の確認方法
- アップグレード方法
- PC メモリカード内ファイル構成

MX368037A バージョンアップ ヒストリー

Version	Release (yyyy.mm.dd)	コンテンツ
2.01	2004.4.26	ファームウェア改良 <ul style="list-style-type: none"> ● 変調 ON/OFF 切り替え時のレベル確度改良。 ● MX368037A ソフトウェアの 2.00 バージョンへのアップデートに伴う内部インタフェースミスマッチを是正
Service	2004. 3.15	シグナルパターン <ul style="list-style-type: none"> ● ACPR 改善 Typ. -67 dB * 25kHz オフセット, \leq-5 dBm, 連続変調, ALC オフ ↑ ↑ Typ. -66 dB * 25kHz オフセット, \leq0 dBm, 連続変調, ALC オフ
2.00	2004. 1.15	ファームウェア改良 <ul style="list-style-type: none"> ● MX368033A CDMA2000 1xEV-DO 信号発生ソフトウェアの 2.00 バージョンへのアップデートに伴う内部インタフェースミスマッチを是正

MX368037B バージョンアップ ヒストリー

Version	Release (yyyy.mm.dd)	コンテンツ
2.01	2004.4.26	ファームウェア改良 <ul style="list-style-type: none"> ● 変調 ON/OFF 切り替え時のレベル確度改良。 ● MX368037B ソフトウェアの 2.00 バージョンへのアップデートに伴う内部インタフェースミスマッチを是正
Service	2004. 3.15	シグナルパターン <ul style="list-style-type: none"> ● ACPR 改善 Typ. -69 dB * 6.25kHz オフセット, \leq-5 dBm, 連続変調, ALC オフ ↑ ↑ Typ. -65 dB * 6.25kHz オフセット, \leq0 dBm, 連続変調, ALC オフ
2.00	2004. 1.15	ファームウェア改良 <ul style="list-style-type: none"> ● MX368033A CDMA2000 1xEV-DO 信号発生ソフトウェアの 2.00 バージョンへのアップデートに伴う内部インタフェースミスマッチを是正



MX368037C バージョンアップ ヒストリー

Version	Release (yyyy.mm.dd)	コンテンツ						
2.01	2004.4.26	ファームウェア改良 <ul style="list-style-type: none"> ● 変調 ON/OFF 切り替え時のレベル確度改良。 ● MX368037C ソフトウェアの 2.00 バージョンへのアップデートに伴う内部インタフェースミスマッチを是正 						
Service	2004. 3.15	シグナルパターン <ul style="list-style-type: none"> ● ACPR 改善 <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">Typ. -67 dB * 25kHz オフセット, ≤-5 dBm, 連続変調, ALC オフ</td> <td style="text-align: center;">⇕</td> <td style="text-align: center;">⇕</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Typ. -66 dB * 25kHz オフセット, ≤0 dBm, 連続変調, ALC オフ</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 	Typ. -67 dB * 25kHz オフセット, ≤-5 dBm, 連続変調, ALC オフ	⇕	⇕	Typ. -66 dB * 25kHz オフセット, ≤0 dBm, 連続変調, ALC オフ		
Typ. -67 dB * 25kHz オフセット, ≤-5 dBm, 連続変調, ALC オフ	⇕	⇕						
Typ. -66 dB * 25kHz オフセット, ≤0 dBm, 連続変調, ALC オフ								
2.00	2004. 1.15	ファームウェア改良 <ul style="list-style-type: none"> ● MX368033A CDMA2000 1xEV-DO 信号発生ソフトウェアの 2.00 バージョンへのアップデートに伴う内部インタフェースミスマッチを是正 						

MX368037D バージョンアップ ヒストリー

Version	Release (yyyy.mm.dd)	コンテンツ
2.01	2004.3.12	初版

Version の確認方法

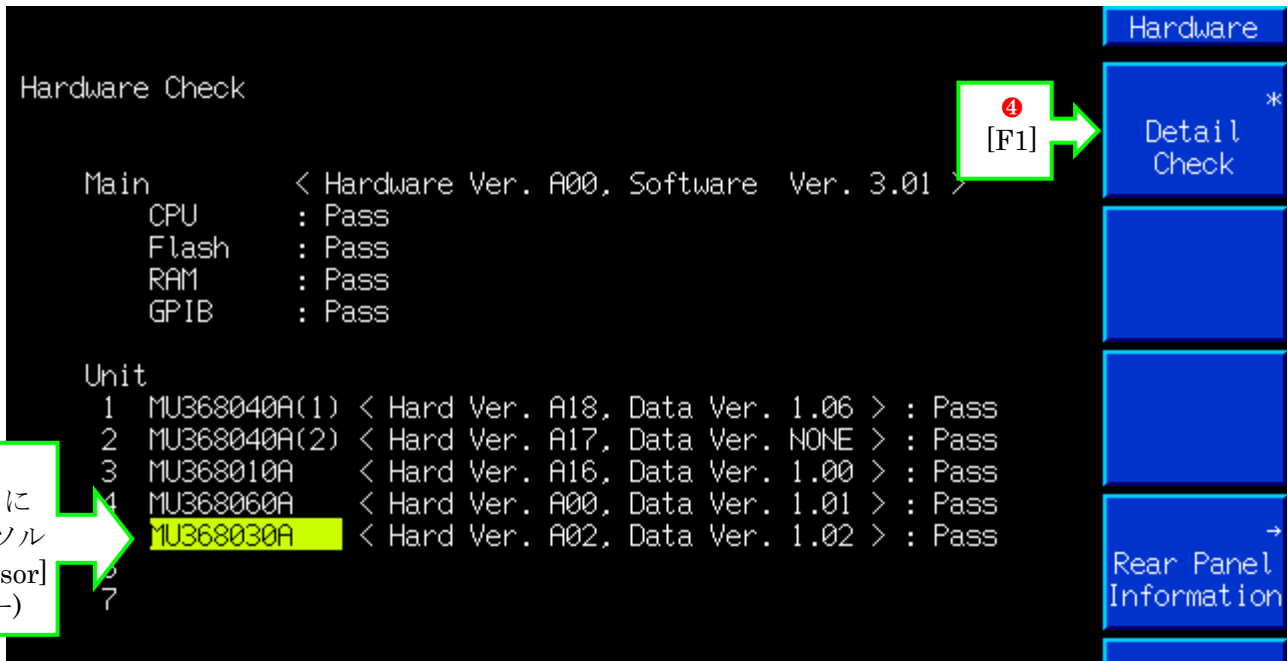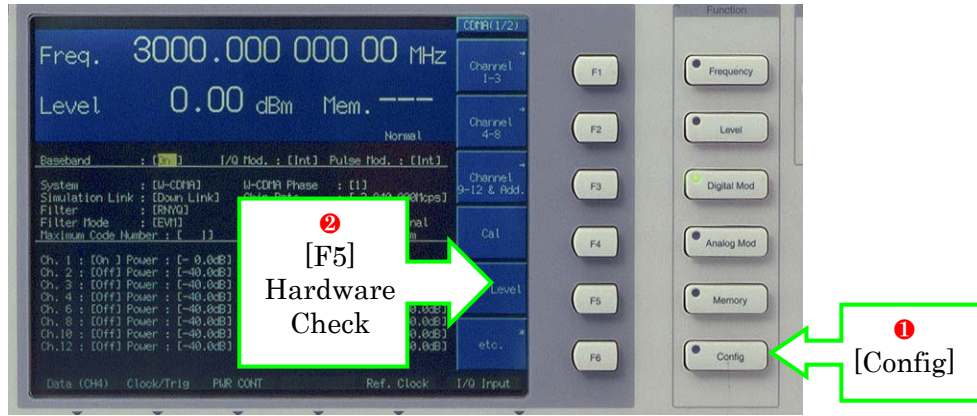

Hardware Check

Main
 CPU
 Flash
 RAM
 GPIB

Unit
 1 MU368040
 2 MU368040
 3 MU368060
 4 MU368010
 5 **MU368030**
 6
 7

Detailed Check (Unit and Software)

Unit	: MU368030A	S/N	: 6100241161
Unit Data		Ver.	: 2.00
Software	: 8		
#1	: MX368031A	S/N	:
System	: DTSG	Ver.	: 1.03
#2	: MX368033A	S/N	:
System	: 1XEV-D0	Ver.	: 2.00
#3	: MX368034A	S/N	:
System	: PDC-P	Ver.	: 1.02
#4	: MX368035A	S/N	:
System	: PHS	Ver.	: 1.04
#5	: MX368037A	S/N	:
System	: STD-39	Ver.	: 1.00
#6	: MX368037B	S/N	:
System	: STD-T61	Ver.	: 1.00
#7	: MX368037C	S/N	:
System	: STD-T79	Ver.	: 1.00
#8	: MX368037D	S/N	:
System	: STD-T86	Ver.	: 0.02

Detail


Close

Software Version

アップグレード方法

アップデートされたソフトウェア オブジェクトについては、営業担当にご相談してください



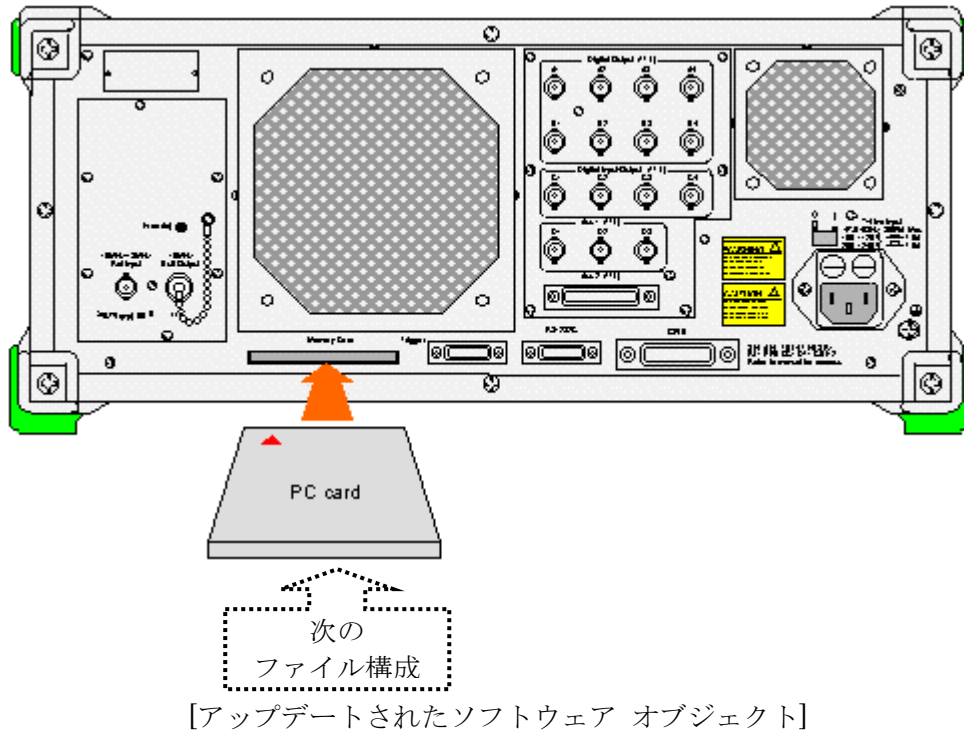

1. PC メモリカード(MX368037A, B または C カード)を用意してください
2. 次の”PC メモリカード内ファイル構成”のように PC メモリカードにコピーしてください
3. MG3681A の電源をオフにしてください
4. PC メモリカードを MG3681A リアパネルの[Memory Card]に挿入してください













5. MG3681A の電源をオンにしてください
6. 1～2 分間でファームウェアがアップグレードされます








PC メモリカード内ファイル構成

MX368037A Version 2.00 (代替 Service シグナルパターン)

	Manritsu フォルダ: ファームウェア
	I39coc1.dlw I シグナルパターンファイル
	Q39coc1.dlw Q シグナルパターンファイル
	UM37A_1.dli コンフィグレーションファイル

MX368037B Version 2.00 (代替 Service シグナルパターン)

	Manritsu フォルダ: ファームウェア
	I61UD1.dlw TCH 用 I シグナルパターンファイル
	Q61UD1.dlw TCH 用 Q シグナルパターンファイル
	UM37Bt1.dli TCH 用コンフィグレーションファイル
	I61PN1.dlw 連続変調用 I シグナルパターンファイル
	Q61PN1.dlw 連続変調用 Q シグナルパターンファイル
	UM37Bc1.dli 連続変調用コンフィグレーションファイル
	I61b1.dlw TCH1,TCH2 用 I シグナルパターンファイル
	Q61b1.dlw TCH1,TCH2 用 Q シグナルパターンファイル
	UM37BV12.dli TCH1,TCH2 用コンフィグレーションファイル

	Manritsu フォルダ: ファームウェア
	I79dcoc1.dlw 下り,直接/中継用 I シグナルパターンファイル
	Q79dcoc1.dlw 下り,直接/中継用 Q シグナルパターンファイル
	UM37Cdn1.dli 下り,直接/中継用コンフィグレーションファイル
	I79ucoc1.dlw 上り,直接/中継用 I シグナルパターンファイル
	Q79ucoc1.dlw 上り,直接/中継用 Q シグナルパターンファイル
	UM37Cup1.dli 上り,直接/中継用コンフィグレーションファイル



お見積り、ご注文、修理などのお問い合わせは下記まで。記載事項はおことわりなしに変更することがあります。

アンリツ株式会社

<http://www.anritsu.co.jp>

本社	TEL046-223-1111	〒243-8555	神奈川県厚木市恩名5-1-1
第1営業本部			
第1営業部	046-296-1202	243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5
第2営業部	046-296-1202	243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5
第2営業本部			
第1営業部	046-296-1203	243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5
第2営業部	03-5320-3560	160-0023	東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル
第3営業部	03-5320-3567	160-0023	東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル
第3営業本部			
第1営業部	046-296-1205	243-0016	神奈川県厚木市田村町8-5
第2営業部	03-5320-3551	160-0023	東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル
北海道支店	011-231-6228	060-0042	札幌市中央区大通西5-8 昭和ビル
東北支店	022-266-6131	980-0811	仙台市青葉区一番町2-3-20 第3日本オフィスビル
関東支社	048-600-5651	330-0081	さいたま市中央区新都心4-1 FSKビル
東関東支店	029-825-2800	300-0034	土浦市港町1-7-23 ホービル1号館
千葉営業所	043-351-8151	261-0023	千葉市美浜区中瀬1-7-1 住友ケミカルエンジニアリングセンタービル
新潟支店	025-243-4777	950-0916	新潟市中央区米山3-1-63 マルヤマビル
東京支店(官公庁担当)	03-5320-3559	160-0023	東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル
中部支社	052-582-7281	450-0002	名古屋市中区名駅3-22-4 みどり名古屋ビル
関西支社	06-6391-0111	532-0003	大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪北ビル
東大阪支店	06-6787-6677	577-0066	東大阪市高井田本通7-7-19 昌利ビル
中国支店	082-263-8501	732-0052	広島市東区光町1-10-19 日本生命光町ビル
四国支店	087-861-3162	760-0055	高松市観光通2-2-15 第2ダイヤビル
九州支店	092-471-7655	812-0016	福岡市博多区博多駅南1-3-11 博多南ビル

 
計測器の使用法、その他についてのお問い合わせは下記まで。

計測サポートセンター

TEL: 0120-827-221、FAX: 0120-542-425
受付時間 / 9:00 ~ 17:00、月 ~ 金曜日(当社休業日を除く)
E-mail: MDVPOST@cc.anritsu.co.jp

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

0704



本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。