

AC アダプタ使用上の注意

本書は MT1040A ネットワークマスタプロに使用する AC アダプタに適用します。
次のページの内容をご確認ください。

2020 年以前に購入されたお客様	2
2021 年以降に購入されたお客様 (MT1040A-006 無し)	3
2021 年以降に購入されたお客様 (MT1040A-006 有り)	4

アンリツ株式会社

2020 年以前に購入された AC アダプタ

ACアダプタ接続の前に


AC アダプタの DC プラグおよび MT1040A の電源コネクタに、ほこりが付いていないことを確認してください。ほこりがコネクタのピンに付着すると、接触不良の原因になります。



ACアダプタの接続方法

1. DC プラグのガイドと電源コネクタの溝を合わせて、DC プラグを MT1040A の電源コネクタに差し込みます。
2. DC プラグのリングを矢印の方向にロックするまで回します。

DC プラグのリングには穴があり、電源コネクタには外側に突起があります。DC プラグの穴が電源コネクタの突起にはまると、DC プラグが電源コネクタにロックします。

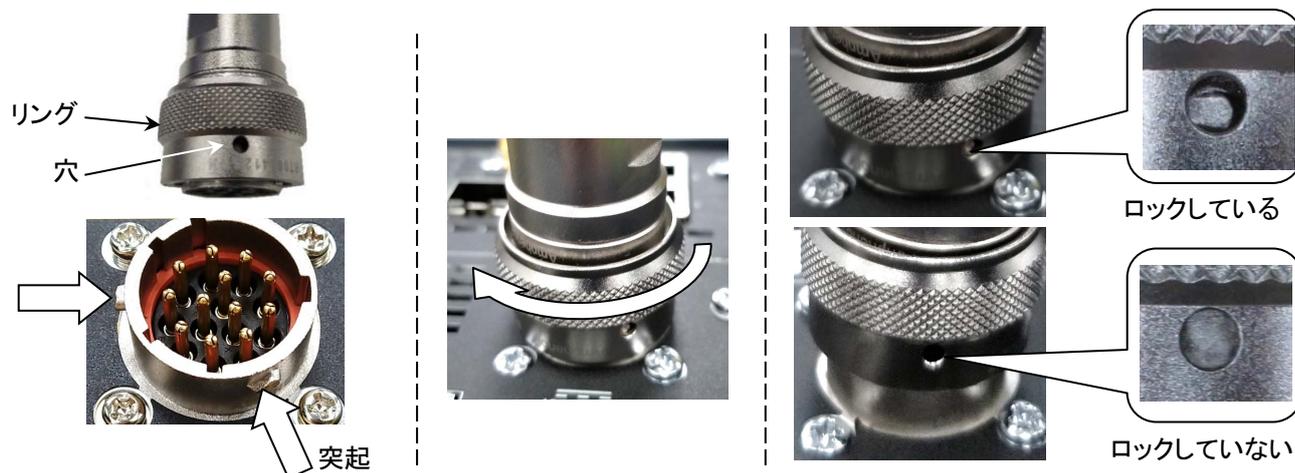

DC プラグの穴に電源コネクタの突起が見えないときは、DC プラグがロックされていません。またリングとパネルのすき間がロックしているときよりも広くなります。

3. AC アダプタの AC プラグをコンセントに接続します。

⚠ 注意

- ・ DC プラグがロックされていない状態で使用すると、DC プラグが外れるおそれがあります。
- ・ DC プラグに電圧が発生している状態で AC アダプタの DC プラグを MT1040A の電源コネクタに接続すると、誤動作または故障する原因になります。

ACアダプタの外し方

AC アダプタを外すときは、先に AC プラグを外してから DC プラグを外します。

⚠ 注意

ネットワークマスタにバッテリーを装着していない場合は、MT1040A ネットワークマスタの電源をオフしてから AC アダプタを外してください。

2021 年以降に購入された AC アダプタ (MT1040A-006 無し)


ACアダプタ接続の前に

AC アダプタの DC プラグおよび MT1040A の電源コネクタに、ほこりが付いていないことを確認してください。ほこりがコネクタのピンに付着すると、接触不良の原因になります。



ACアダプタの接続方法

1. DC プラグのガイドと電源コネクタの溝を合わせて、DC プラグを MT1040A の電源コネクタに差し込みます。
2. DC プラグのリングの黄色線とパネルの黄色線が合うまで、リングを矢印の方向に回します。
DC プラグのリングには穴があり、電源コネクタには外側に突起があります。DC プラグの穴が電源コネクタの突起にはまると、DC プラグが電源コネクタにロックします。

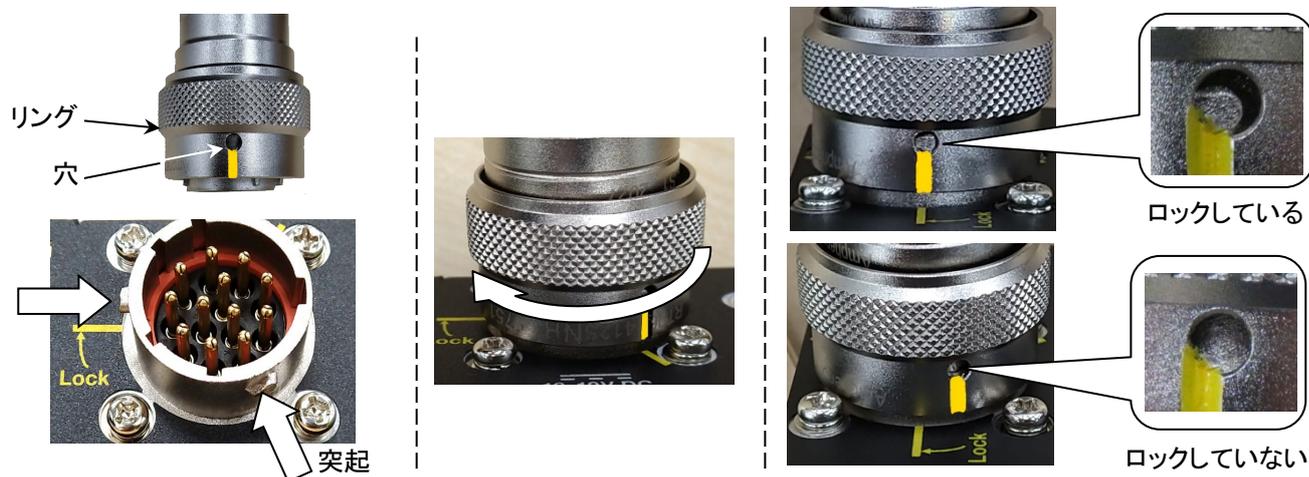

DC プラグの線が、パネルの Lock の位置と合っていることを確認します。

DC プラグの穴に電源コネクタの突起が見えないときは、DC プラグがロックされていません。

またリングとパネルのすき間がロックしているときよりも広くなります。

3. AC アダプタの AC プラグをコンセントに接続します。

⚠ 注意

- DC プラグがロックされていない状態で使用すると、DC プラグが外れるおそれがあります。
- DC プラグに電圧が発生している状態で AC アダプタの DC プラグを MT1040A の電源コネクタに接続すると、誤動作または故障する原因になります。

ACアダプタの外し方

AC アダプタを外すときは、先に AC プラグを外してから DC プラグを外します。

⚠ 注意

ネットワークマスタにバッテリーを装着していない場合は、MT1040A ネットワークマスタの電源をオフにしてから AC アダプタを外してください。

2021 年以降に購入された AC アダプタ (MT1040A-006 有り)

ACアダプタ接続の前に

AC アダプタの DC プラグおよび MT1040A の電源コネクタに、ほこりが付いていないことを確認してください。ほこりがコネクタのピンに付着すると、接触不良の原因になります。



MT1040A-006
ハイパワーサプライ
の電源コネクタ

ACアダプタの接続方法

- DC プラグの矢印と電源コネクタの矢印の位置を合わせて、DC プラグを MT1040A の電源コネクタにまっすぐ差し込みます。


MT1040A の電源コネクタ側の段差が隠れる位置まで DC プラグが挿入されていれば、ロックされています。



1. 矢印の位置を合わせる




2. 押し込む

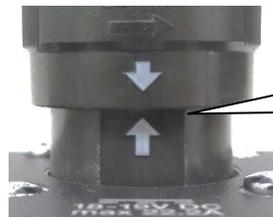

段差が見えない

ロックしている

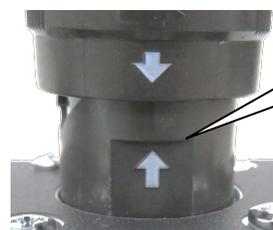

段差が見えている

ロックしていない

- AC アダプタの AC プラグをコンセントに接続します。
- G0419AAC アダプタ (400W) の場合は、アダプタのスイッチをオンにします。

⚠ 注意

- DC プラグがロックされていない状態で使用すると、DC プラグが外れるおそれがあります。
- DC プラグに電圧が発生している状態で AC アダプタの DC プラグを MT1040A の電源コネクタに接続すると、誤動作または故障する原因になります。

ACアダプタの外し方

- G0419AAC アダプタ (400W) の場合は、アダプタのスイッチをオフにします。
- AC アダプタの AC プラグを外します。
- DC プラグのリングを引き上げながら反時計方向に回して DC プラグを外します。

⚠ 注意

ネットワークマスタにバッテリーを装着していない場合またはトランスポートモジュールを 2 つ取り付けている場合は、ネットワークマスタの電源をオフにしてから AC アダプタを外してください。